

## تأثير حجم وشكل وتوزيع العيوب السطحية على عملية التشكيل لصفائح الألمنيوم

احمد نافع راشد

مدرس مساعد

جامعة الموصل / قسم الهندسة الميكانيكية

### الخلاصة

تم اجراء البحث على نماذج من صفائح الألمنيوم بسمك (1) ملم ملدنة بدرجة (275°C) حيث تم دراسة تأثير حجم العيوب السطحية على عملية التشكيل بالمطر من خلال عمل عيوب مختلفة الإحجام على سطح النماذج قبل إجراء عملية التشكيل بالمطر ومن ثم تشكيل النماذج باستخدام خرامة نصف كروية وبدون تزييت وصولاً إلى نقطة الكسر. فوجد أن لحجم العيوب تأثير كبير على عملية نشوء الكسر في النماذج المشكلة، والكلام ذاته ينطبق على شكل العيوب. كما تم توزيع العيوب بطرق توزيع مختلفة ودراسة تأثير ذلك على موقع الكسر فوجد أن لطريقة توزيع العيوب اثر كبير على موقع الكسر مما أعطى صورة واضحة عن الأماكن التي تتركز فيها عملية التشكيل وبالتالي إمكانية التحكم بها للتقليل من نشوء الكسر.

الكلمات المفتاحية: الالمنيوم، التشكيل بالمطر، العيوب السطحية

## Effect of size, shape and distribution of surface defects on the forming of aluminum sheet

Ahmed Nafie Rashid

Assistant Lecturer

Mosul University / Mechanical Engineering Department

### Abstract

The research was conducted on samples of aluminum sheet with 1 mm thickness, annealed at (275 C°). To examine the effect of the size of surface defects on the stretch forming by introducing defects of different sizes on the surface of the sheet before forming process .Then forming the samples using a hemispherical punch without lubrication up to the fracture point. It was found that the defects size have a big effect on the fracture initiation and its propagation. The same result was found for the defect shape. Also the defect distribution was studied, where the defects distribution shows big effect on fracture position, which gave a clear picture of the forming is concentrated. Giving the opportunity to control forming and reduce the fracture.


**Keywords:** Aluminum, Stretch forming, Surface defects.

قائمة الرموز

مقياس الطول للنموذج قبل الفحص .	Lo
مقياس الطول للنموذج بعد الفحص .	L
الحمل المسلط (Newton).	F
مساحة المقطع الأصلية للنموذج ( $mm^2$ )	Ao
الإجهاد الحقيقي (true stress)	$\sigma$
معامل المقاومة (strength coefficient)	K
الانفعال الحقيقي (true strain)	$\epsilon$
معامل التصلد الانفعالي (strain hardening exponent)	n

المقدمة

تعتبر الشقوق سبب لتكسر المواد الصلبة فعندما تخضع مادة ما إلى إجهاد ما تستطيل الروابط الذرية بحيث تختزن طاقة منزنة في المادة نتيجة ذلك ويقود هذا السلوك المرن إلى العلاقة الخطية المألوفة بين الإجهاد والانفعال والتي تمتثل فيها الروابط بمقدار يقارب (10-20%) من أطوالها الأصلية قبل أن تتحطم ، وفي حين يتضمن هذا السلوك المرن مقاومة عالية ضد ضعفه المادة أبداً في الواقع بل عوضاً عن ذلك تضخم العيوب الصغيرة الموجودة في المادة الإجهاد الموضعى إلى أن يصبح كبيراً بما يكفى لتحطيم الروابط الذرية والسامح بنمو التشققات والتي تتصف في المواد المختلفة بسلوك شمولي مدھش حيث يقع سلوكها في أحد ثلاثة أصناف فقط وحسب طريقة تطبيق الإجهاد والشكل (1) يوضح الكسر الحالى بسبب تحمل شدی عمودي على الشق وهو أكثر أنواع التحميل انتشاراً في تجارب التشققات المختبرية . أما النمط (ii) للكسر فيتضمن سطوها تنزلق فوق بعضها البعض حيث تشاهد في الهزات الأرضية وفي عمليات أخرى للاحتكاك . في حين نجد مثلاً بسيطاً عن التحميل في النمط (iii) عند محاولة تمزيق غلاف علبة حلوى بغية فتحها ، الأمر الذي سيكون صعباً بدون وجود ثم صغير يفعل فعل بذرة للشقق . ينطبق النمطين (i,ii) على تشكيل المعادن السميكة (Bulk forming) أما النمط (iii) فينطبق على حالات أخرى.

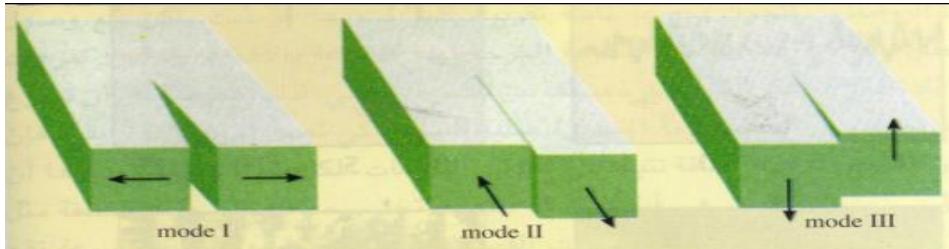

الشكل (١): يبين أنماط الكسور

الجزء النظري

استعمل المهندس البريطاني Alan Griffith (1920 م) الأنماط في الشكل (1) لوصف سلوك التشققات المجهري رياضياً، فلاحظ أن الطاقة اللازمة لنمو شق موجود (سلفاً) يقدّمها تحرير الطاقة المرنة المختزنة بجوار الشق. وأوضح أنه من أجل أطوال الشق القصيرة تكون الطاقة المرنة المنطلقة أقل مما يلزم لتحطيم الروابط الذرية وبالتالي توحى بوجود طول حرج ينبغي تجاوزه كي يستمر كبر الشق وفي الواقع لو لم يكن الأمر كذلك لتحطمت جميع المواد الصلبة فور خضوعها للتتوتر (Tension) [1]. ولغرض استخدام هذه النظرية في دراسة نشوء الكسر ونموه في عمليات التشكيل لابد من التعرف على قابلية التشكيل والمراحل التي تمر بها الصفائح المعدنية وصولاً إلى الشكل النهائي. يمكن القول أن قابلية التشكيل للمعدن هي نتيجة مباشرة لتدخل عدة متغيرات أهمها الخواص الميكانيكية للمعدن، نظام التشكيل المتبعة في تصنيع الأجزاء وعملية التزييت المستخدمة في تلك العملية إن كمية الانفعال تعبّر عن درجة التشكيل أو التشوه للصفيحة، وعادة يقاس الانفعال بـ أدوات مثل مقاييس الانفعال (Strain Gauge) كما يمكن التعبير عن الانفعال عن طريق الحاصل بـ  $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$  حيث  $\sigma$  يمثل التأثير الضاغط و  $\epsilon$  يمثل النسبة المئوية المترافق معه.

ويطلق على هذا الانفعال بالانفعال الهندسي (Engineering strain). أما الانفعال الذي يطلق عليه الانفعال الحقيقي (true strain) فيحسب من المعادلة التالية :

$$\varepsilon = \ln(1+e) \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

ويمكن التعبير عن الإجهاد الهندسي (النموذج فحص مسلط عليه حمل) رياضياً :-

$$S = F/A_0 m \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

ولمعامل التصلد الانفعالي (strain hardening exponent) أهمية كبيرة في تشكيل المعادن فهو يعطي تصور واضح عن سلوك المعادن في منطقة التشوه المنتظم (uniform strain)، وهي المنطقة المحددة بين نقطة الخصوب ومقاومة الشد القصوى في مخطط (الإجهاد / الانفعال) الهندسىين، حيث اشار الباحثين (K Sieger & S Wanger) إلى انه بازيادة قيمة معامل التصلد الانفعالي وازدياد الإجهاد المنتظم قلت قابلية حدوث التخصر الموضعى ونشوء الكسر فى عملية التشكيل بالملط وبهذا يمكن تسلیط قوة اکبر على مركز القطعة المشكلة وبالتالي زيادة قابلية التشكيل.[3] ولا يجادل قيمة معامل التصلد الانفعالي (strain hardening exponent) فإنه يصعب استخدام الإجهاد الهندسى ( $S$ ) بسبب اعتماده على مساحة مقطع ثابتة خلال تسلیط الحمل ولهذا يجب الأخذ بنظر الاعتبار تغير مساحة المقطع للنموذج خلال فحص الشد وبالتالي إيجاد الإجهاد الحقيقي (true stress) [4] من المعادلة التالية:

ويحسب (n) من المعادلة التالية:


إن عملية التشكيل على البارد كالدرفلة والسحب والكبس تجري عادة على المعادن والسبائك التي سبق لها أن شكلت على الساخن وهي عادة تمثل المرحلة النهائية من مراحل الإنتاج. أن تأثير التشكيل على البارد يتمثل في تحطيم بنية البليورات وجعلها تأخذ شكلًا طوليًا في اتجاه التشكيل، لهذا تزداد الصلادة ونقل المطبلية وبالتالي حدوث ما يعرف بالتصال الانفعالي وهذا يرجع للدور الكبير الذي تلعبه الاخلاعات خلال هذه العملية والتي تزداد كثافتها آلاف المرات مما كانت عليه قبل البدء بعملية التشكيل لذا وقبل الإستمرار بعمليات التشكيل المختلفة على المعادن المشكلة على البارد (الصفائح مثلاً) يصبح تلixin المعادن أمراً ضروريًا ويتم ذلك بإجراء عملية التخمير والمتضمنة إعادة تسخين المعادن إلى درجات حرارة تكفي لحدوث تغيرات في البنية يعقبها التبريد البطئ في الفرن [2,5].

الموارد وطريق العمل

يتضمن الجزء العملي من البحث تهيئة صفية الألمنيوم وقطع نماذج الفحص ، إجراء المعاملات الحرارية للعيوب ، وكذلك عمل العيوب الصناعية للنماذج وبشكل وموقع وطرق توزيع مختلفة لهذه العيوب ، ففي البداية تم تصنيع نماذج الكيس البارد لصفائح بسمك 1 ملم و بأبعاد  $(100*100)$  ملم في الورشة الميكانيكية وكذلك تصنيع نماذج فحص الشد حسب المواصفة الفيزيائية أجريت بعدها عملية التخمير للنماذج كافة ثم تم استحداث العيوب المختلفة على نماذج التشكيل بالمط وذلك لمعرفة تأثير موقع وشكل هذه العيوب على نشوء الكسر وتكونه وبالتالي على قابلية التشكيل .

تهيئة المواد الأولية

تضمنت تهيئة صفيحة من الألمنيوم النقي بأبعاد (1000\*2000mm) وبسمك (1.mm) وتم أخذ نموذج من الصفيحة لفحصها لغرض معرفة نسبة مقاومة الألمنيوم الموجودة في الصفيحة وذلك في كلية العلوم / قسم الكيمياء حيث وجد

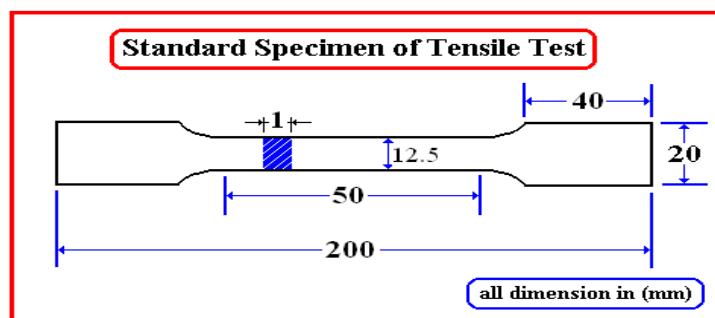

شكل (2): نموذج فحص الشد حسب المعايير القياسية

أن الصفيحة هي المنيوم نقى (Aluminum) بنسبة 99.5% وشوائب بنسبة 0.5%.


تهيئة نماذج الفحص

- ١- نماذج الشد : تم تهيئة نماذج فحص الشد حسب المواصفة القياسية (ASTM370) والشكل (2) يبين ابعاد نموذج فحص الشد.

2- نماذج اختبار التشكيل بالمط : تم تصنيع نماذج بأبعاد (100\*100mm) وقد بلغ عدد النماذج المصنعة (80) قطعة .

#### المعاملات الحرارية (عملية التخمير)

أجريت عملية التخمير المزيل للإجهاد للنماذج باستخدام فرن كهربائي نوع ( Electric Muffle Furnace ) وتم اختيار درجة الحرارة (275) درجة مئوية ولزمن مقداره (10 min) في عملية التخمير النماذج وبالاعتماد أصلا على درجة حرارة إعادة التبلور للألمينيوم . والشكل (3) يوضح مراحل عملية التخمير المستخدمة في هذه الدراسة .

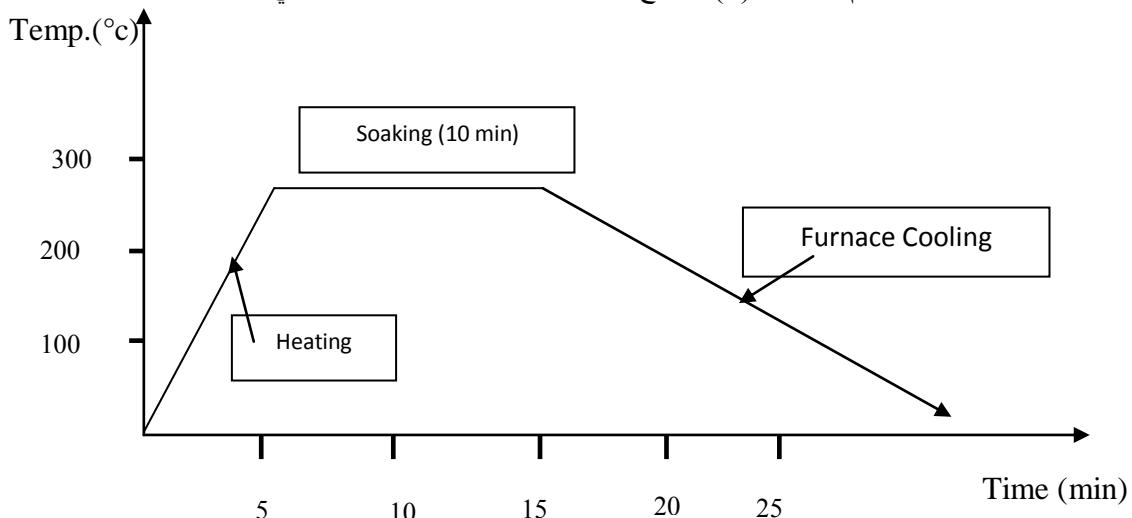

شكل (3) : مراحل عملية التخمير

#### اختيار موقع وشكل العيوب الخارجية

1- تهيئة النماذج الخاصة بدراسة تأثير حجم وشكل العيوب : لغرض دراسة تأثير شكل وحجم العيوب تم اختيار ثلاثة حالات :-

أ- عيب على شكل مخروطي حيث تم استخدام جهاز فحص الصلادة (بطريقة HRC) للحصول على هذا النوع من العيوب السطحية وكان حجم العيب ( 0.025mm³ ). حيث إن ارتفاع المخروط = 0.2mm وبزاوية 120 درجة وبقطر للأثر 0.692mm

$$V = \frac{1}{3} HA \quad \dots \dots \dots \quad (6)$$

ب- عيب على شكل نصف كروي بقطر ( 1.26 mm ) أي بحجم ( 1.047 mm³ ) حيث تم استخدام جهاز فحص الصلادة بطريقة HRB للحصول على هذا النوع من العيوب السطحية .

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \dots \dots \dots \quad (7)$$

ج- عيب على شكل نصف كروي بقطر ( 1.65mm ) أي بحجم ( 2.35mm³ ) حيث تم استخدام أرميل حديدي وبطريقة بدوية للحصول على هذا النوع من العيوب السطحية .

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \dots \dots \dots \quad (8)$$

تم قياس عمق الأثر باستخدام Dial gage حيث تم تثبيته على جهاز فحص الصلادة لكي تكون جميع العيوب بعمق متساوي وأما بالنسبة لقطر الأثر فقد تم قياسه باستخدام مجهر ذو عدسة مدرجة خاصة لهذا الغرض . إن عملية فصل تأثير شكل العيوب عن حجمها عملية صعبة ونتيجة لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لذلك فقد تم التعامل مع شكل العيوب وحجومها كعامل واحد . ولغرض دراسة تأثير حجم وشكل العيوب على الكسر لا بد من تثبيت العامل الآخر وهو موقع العيب في القطعة المعدنية . لذلك تم اختيار تأثير موقع وطرق توزيع مختلف العيوب في مركز النماذج التي جرى عليها الإختبار . والشكل (4) يمثل بعض المواقع مع طرق التوزيع للعيوب المستخدمة ، بعد اختيار موقع وتوزيع العيوب ثبت كل القطع تم البدء بتغيير شكل وحجم العيوب وحسب الحالات الثلاث المذكورة آنفا وإجراء عملية التشكيل وصولا إلى كسر النماذج المفحوصة .



شكل (4) يوضح موقع وحجم التوزيع للعيوب المستخدمة

2- تهيئة النماذج الخاصة بدراسة تأثير موقع وتوزيع العيوب لغرض دراسة تأثير موقع وتوزيع العيوب على الكسر تم تثبيت العامل السابق (شكل وحجم العيب) حيث تم اختيار النوع الثالث من العيوب (عيوب نصف كروي قطر 1.65mm) ولجميع القطع المراد فحصها وذلك لكونه العيب ذو التأثير الأكبر وكما سنلاحظ من النتائج .

ولتتعرف على تأثير موقع وتوزيع العيوب على الكسر اخترت مسافات مختلفة من مركز القطعة وعلى شكل دوائر متغيرة وحسب الأقطار التالية


بالنسبة لتأثير الموقع . أما بالنسبة لتأثير توزيع العيوب تم اختيار نوعين من التوزيع للعيوب :

- أ- توزيع العيوب على محيط الدوائر المرسومة ونرمز لهذا التوزيع بالرمز "O" .
- ب-توزيع العيوب على الأقطار المتعامدة للدوائر المرسومة ونرمز لهذا النوع من التوزيع بالرمز "X". كما في الشكل (4)

#### اختبار التشكيل بالمط

يعتبر التشكيل بالمط (Stretch Forming) من العمليات المهمة والأساسية والساندة في عمليات التشكيل للصفائح المعدنية حيث يستخدم قالب (Die) ومساك النموذج(Blank Holder) وخرامة نصف كروية (Hemispherical Punch) وتوضع الصفيحة المعدنية (النموذج) على القالب ثم تكسس بالخرامة أي تمط المادة فوق الخرامة بحيث تأخذ شكل الخرامة كما في الشكل (5) [6]

تم أداء عملية المط على النماذج بوساطة خرامة نصف كروية (Hemispherical Punch) باستخدام جهاز فحص الشد بعد تحويله إلى جهاز كبس كما في الشكل (7) ، ويتم وضع النموذج على القالب، ويربط بأحكام داخل القالب ، وتوضع الأجزاء (الخرامة والقالب ومساك الخامة) على جهاز فحص الشد ، ثم نبدأ بتشكيل النماذج بوساطة حركة خرامة إلى داخل القالب بمعدل (20 mm/min ) نلاحظ ارتفاع الحمل المسلط تدريجيا مع عمق التشكيل ،ويستمر إلى أن يصل الحمل إلى الحد الأقصى وحال انخفاض الحمل تم إيقاف الخرامة حيث يكون النموذج قد تعرض إلى تخصر أو كسر، نلاحظ تغير أشكال النماذج بعد التشكيل وكما في الشكل (6) .

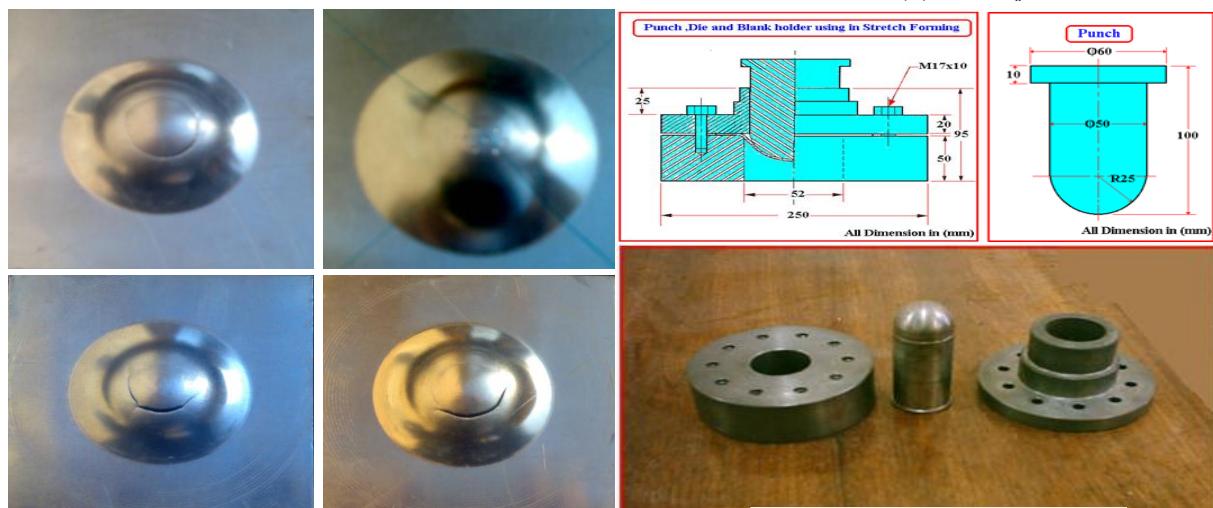

شكل (6) نماذج بعد الكبس

شكل (5) الخرامة والقالب وثبت

## فحص الشد



شكل (7) جهاز فحص الشد

اجري فحص الشد باستخدام جهاز فحص الشد نوع (Wolpert) وكانت النماذج مصنعة وفق المعايير القياسية الأمريكية (ASTM370) والشكل (7) يوضح الجهاز المستخدم في الفحص.

## النتائج

نظراً لأهمية معامل التصلد الانفعالي في عملية التشكيل للفوائح المعدنية والذي يعتبر من المؤشرات الهامة في معرفة قابلية التشكيل حيث تم حساب قيمة معامل التصلد الانفعالي ( $n$ -value) من خلال إجراء فحص الشد لنماذج من الصفيحة، وما يهم في الفحص هو منطقة التشويه المنتظم

(Uniform Strain Region). وعند إجراء فحص الشد يتم إنشاء مخطط (الإجهاد - الانفعال) الهندسيين ثم يتم إنشاء مخطط (الإجهاد - الانفعال) الحقيقيين في المرحلة الثانية. ومن خلال رسم مخطط ثالث هو لوغاريتmic (الإجهاد - الانفعال) الحقيقيين يمكن إيجاد قيمة ( $n$ ) و ( $K$ ) حيث تمثل ( $n$ ) ميل منطقة اللدونة في المخطط ، وتمثل ( $K$ ) نقطة تقاطع ( $\log \epsilon$ ) عند انفعال مساوي وحدة واحدة مع العلاقة البيانية ووحداته تمثل وحدات إجهاد وباستخدام المعادلات التالية:

$$\sigma = K\epsilon^n \quad \dots \dots \dots (9)$$

$$\log \sigma = \log k + \log \epsilon \quad \dots \dots \dots (10)$$

If  $\log K = 0$


$$n = \log \sigma / \log \epsilon \quad \dots \dots \dots (11)$$

at  $\epsilon = 1$

$\log \epsilon = 0$

$\log \sigma = \log k$

$$A_o = 12.5 \text{ mm}^2 \quad / \quad L_o = 50 \text{ mm} \quad / \quad n = 0.25 \quad / \quad K = 302.4 \text{ MPa}$$

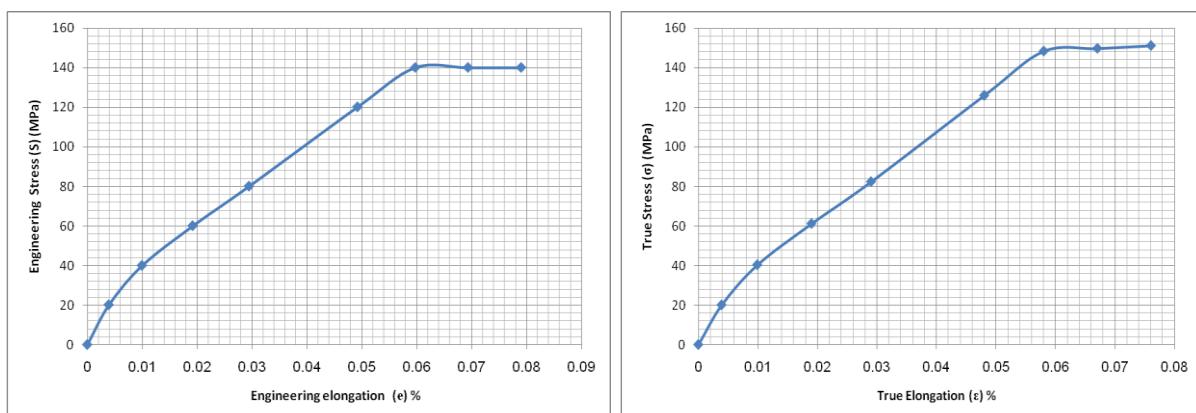


شكل (8) يبين العلاقة بين (الإجهاد - الانفعال) الهندسي

شكل (9) مخطط يبين العلاقة بين (الإجهاد - الانفعال) الحقيقي

### التحليل والمناقشة

تم مناقشة النتائج على عدة محاور وكالات:

- 1- تأثير حجم وشكل العيوب على الكسر : بعد إجراء عملية التشكيل على النماذج التي تحتوي على العيوب ذات الأنواع الثلاث المذكورة آنفا عند تهيئة النماذج (أ، ب، ج) وتشكيلها بالمط حتى الوصول لكسر النماذج . يتم قياس بعد الكسر عن مركز النموذج المفحوصة ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع نموذج لا يحتوي على عيوب (قطعة سليمة ) ، والجدول (1) يبين بعد الكسر عن مركز ثلاثة نماذج كل منها تحتوي على نوع من أنواع العيوب الثلاث ومقارنتها مع نموذج رابع سليم .

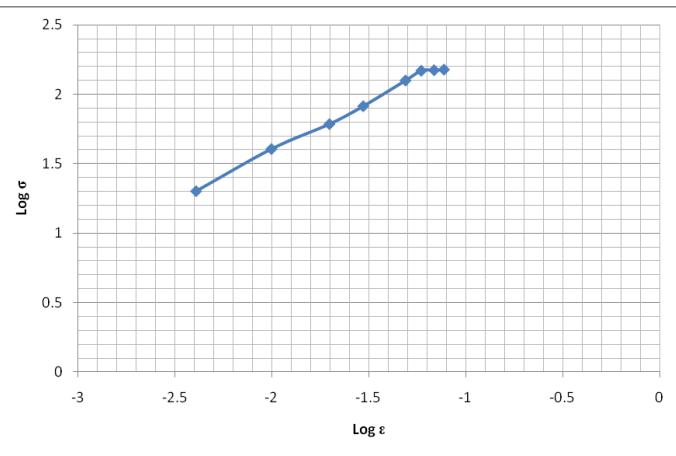

شكل (10) مخطط يبين العلاقة بين (لوغاریتم الإجهاد – لوغاریتم الإنفعال) الحقيقي

الجدول (1) يبين بعد الكسر عن مركز ثلاثة نماذج كل منها تحتوي على نوع من أنواع العيوب الثلاث ومقارنتها مع نموذج رابع سليم .

بعد الكسر عن مركز القطعة التي تحتوي على عيب نوع (ج) (مم)	بعد الكسر عن مركز القطعة التي تحتوي على عيب نوع (ب)	بعد الكسر عن مركز القطعة التي تحتوي على عيب نوع (أ)	بعد الكسر عن مركز القطعة السليمة
8mm	8.5mm	9mm	9mm


من الجدول نلاحظ أن بعد الكسر عن مركز النموذج السليم هو ( 9 mm ) وفي حالة إحتواء النموذج على عيب من النوع (أ) كان بعد الكسر عن المركز ( 9mm ) حيث نلاحظ عدم تأثر بعد الكسر عن مركز النموذج في هذه الحالة وسبب ذلك هو كون حجم العيب صغير نسبياً (0.025mm<sup>3</sup>) أقل من حجم العيوب الأخرى . أما بالنسبة للنماذج التي تحتوي على عيوب من نوع (ب،ج) وبحجم أكبر (2.35 – 1.047mm<sup>3</sup>) وعلى التوالي ، نلاحظ التأثير يكون واضح وأشد للعيوب على منطقة الكسر حيث أدى وجود العيوب إلى زحف الكسر باتجاه مركز النماذج إذ أن وجود العيوب أدى إلى حدوث ضعف في المنطقة مما أدى إلى حدوث التشكيل فيها بدل المنطقة السابقة (في النموذج السليم) . وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث زحف الكسر نحو مركز النموذج في بعض الحالات نلاحظ حدوث تشوّه كبير في شكل العيوب وخاصة العيوب ذات الحجم الكبير وكما في الشكل (11) وكيف أن منطقة الكسر كانت قريبة من منطقة العيب وبالتالي يمكن أن نستنتج انه كلما زاد حجم العيب كلما كان تأثيره أكبر على عملية بدء الكسر ونموه كما ان تأثير التصلد الانفعالي الذي سببه وجود العيوب كونها تمثل تشكيل على البارد او إنها تعتبر تشكيل لدن موضعيا في تلك المناطق ساعد كثيرا في عملية نشوء الكسر.



شكل (11) نماذج تحتوي على عيوب ذات حجم كبير

أما بالنسبة لشكل العيب فقد أشار الباحث Henry حول شكل العيب وتأثيره على الكسر إن العيوب كلما كانت تحتوي على حافة حادة (sharp edge) فإن ذلك يسهل عملية بدء الكسر ونموه [7]. وفي الحالات التي تم تناولها في هذا البحث (أ، ب، ج) فإن العيب نوع (أ) يحتوي على حافة حادة نوعاً ما وهي قمة المخروط أما النوعان (ب، ج) فهما لا يحتويان على ذلك لأنها عبارة عن نصف كرة . ولكن الذي حصل أن تأثير حجم العيب طغى على تأثير شكل العيب كون حجم العيب (ب، ج) أكبر من حجم العيب (أ). ونظراً للعدم توفر مخروط في جهاز فحص الصلاة بطريقة (HRC) بحجم الكرة في طريقة (HRB) وعدم إمكانية ضبط مقاس الأزرميل ودقة خلق العيوب بالطريقة اليدوية ، لذلك لم نتمكن من إثبات تأثير الحواف الحادة للعيوب على الكسر . ولكن نستطيع أن نجزم -حسب نظرية التشقق والكسر- بأنه لو كان كل من العيوب (أ ، ب ، ج ) لهم نفس الحجم لكان تأثير العيب نوع (أ) على الكسر أكبر من الأنواع الأخرى .

2- تأثير موقع العيوب على الكسر : لغرض التعرف على تأثير موقع العيوب على الكسر ومن نتائج الفحوصات تم رسم علاقة بين بعد الكسر عن مركز النماذج المفحوصة وبين نصف قطر الدائرة التي تم توزيع العيوب على محيطها والشكل رقم (12) يوضح تأثير موقع العيوب موزعة على محيط دوائر مختلفة الأقطار والذي رمز له بالرمز (o)

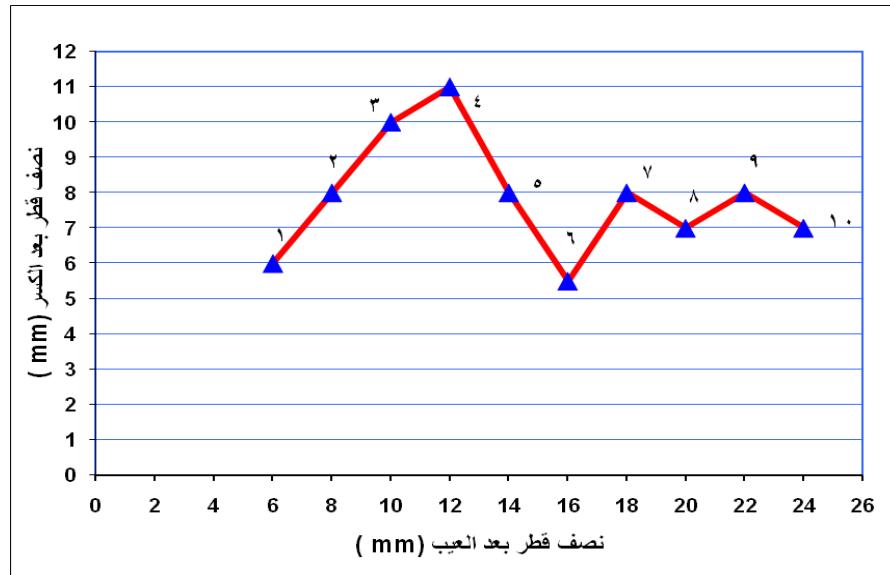

شكل (12) مخطط يبين العلاقة بين نصف قطر بعد الكسر مع نصف قطر بعد العيب

من الشكل نلاحظ بصورة عامة أن تغيير موقع العيوب ذو أثر كبير على موقع الكسر . بمقارنة النتائج في المخطط السابق نلاحظ أن الكسر في أغلب مناطق التوزيع قد تأثر بموقع العيوب وفي نفس الوقت مختلف عن موقعه في النموذج السليم (حيث كان كما أشرنا سابقاً- نصف قطر الكسر للقطعة السليمة 9mm) ، فمثلاً في النقطة رقم (10-9-8-7-6-5-2-1) نلاحظ أن نصف قطر بعد الكسر أقل من (9mm) مما يشير إلى أن مواقع التوزيع للعيوب هذه تؤدي إلى زحف الكسر نحو مركز النموذج بنسبي مقاومة ، حيث سجلت النقطة رقم (6) نصف قطر كسر مقداره (5.5mm) وكذلك النقطة رقم (1) حيث سجلت نصف قطر كسر مقداره (6mm) أي أن وجود العيوب في هذين الموقعين يعطيان أكبر زحف للكسر نحو مركز النموذج ، أي أنهما النقطتان الأكثر تأثيراً على الكسر . أما فيما يخص النقطة رقم (8-10) فقد سجلت نصف قطر كسر (7mm) أي أن تأثير الكسر في هذين الموقعين كان أقل من السابق .

اما فيما يخص النقطة رقم (2-3-4-5-6-7-9) فقد سجلت نصف قطر كسر (7mm) وهي المناطق ذات التأثير الأقل على الكسر . نلاحظ أن النقطة رقم (3-4) أعطت زحفاً للكسر بعيداً عن مركز النموذج حيث كان نصف قطر الكسر (11mm) على التوالي . من الضروري الإشارة إلى أن توزيع العيوب بدأ من محيط دائرة نصف قطرها (6mm) لأن التوزيع على دوائر أقل منه لم يؤثر على موقع الكسر . ومما ذكر سابقاً يمكن أن نستنتج إلى أن هناك مناطق في النماذج المشكلة لا تؤثر على موقع الكسر (أي يمكن أن نشير إلى أن هذه المناطق لم يحصل فيها تشکيل أصلاً) أو حصل مقدار قليل مقارنة بباقي المناطق الأخرى . ومناطق أخرى تؤثر على الكسر ويمكن تصنيفها إلى نوعين :-


أ- مناطق تؤدي إلى زحف الكسر نحو مركز القطعة وتمثل (80%) من مجموع النماذج ، حيث أن (10%) من النماذج زحفت الكسر نحو مركز القطعة عن موقعها الأصلي بمقدار (3.5mm) ، كما أن (10%) من النماذج زحفت الكسر نحو مركز القطعة عن موقعها الأصلي بمقدار (3mm) ، وأن (20%) من النماذج زحفت الكسر نحو مركز القطعة عن

موقعها الأصلي بمقدار (2mm) ، وأن (40%) من النماذج زحفت الكسر نحو المركز عن موقعها الأصلي بمقدار (1mm).

ب - مناطق تؤدي إلى زحف الكسر نحو خارج مركز القطعة وتمثل (20%) من مجموع النماذج ، حيث أن (10%) من النماذج زحفت الكسر خارج موقعها الأصلي وبمقدار (1mm) ، كذلك (10%) من النماذج زحفت الكسر نحو الخارج بمقدار (2mm) . لقد اشار الباحثان Erik Schedin & Arne Melander إلى ان توزيع الاجهادات على سطح القطعة المشكلة يختلف من منطقة لآخر ويكون عادة متراكزا في اتجاه مركز القطعة في عملية التشكيل بالملط [8]. وهذا ما ظهر واضحا من خلال النتائج السابقة حيث سبب وجود العيوب وحدوث التصلد الانفعالي الذي سببته العيوب في بعض المناطق زحفا للكسر نحو مركز القطعة المشكلة وبنسبة 80% من مجموع النتائج وهذا يفسر سبب زحف الكسر.

#### تأثير طرق التوزيع للعيوب على الكسر

من الشكل (13) وعند مقارنة التوزيع الأول للعيوب والذي كان على محيط الدواير المختلفة الأقطار ورمزنا له بالرمز (O) ، اما التوزيع الآخر فكان على الأقطار المتعامدة ورمزنا له بالرمز (X) ، يمكن أن نلاحظ وبسهولة التأثير الكبير للتوزيع العيوب على محيط الدواير (O) على موقع الكسر مقارنة بتوزيع العيوب على الأقطار المتعامدة ففي نوع التوزيع الأول كان هنالك تأثير بإتجاهين كما أشرنا سابقا في (أ، ب) .

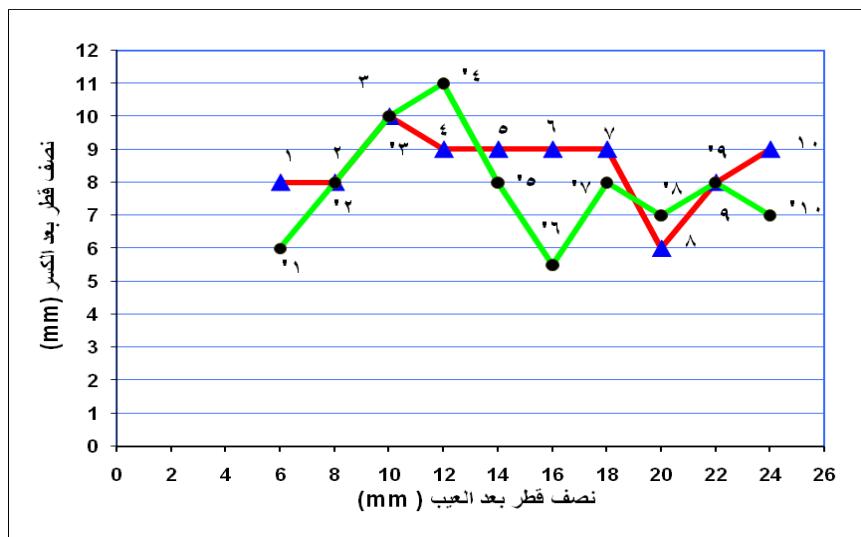


شكل(13): مخطط للمقارنة بين التوزيعين (O) و (X)

أما في التوزيع الثاني فمن الملاحظ أن التأثير إنقسم إلى :

- 1- زحف للكسر باتجاه المركز كما في النقاط (1-2-8-9) وتمثل (40%) من النماذج.
  - 2- زحف للكسر باتجاه خارج مركز القطعة كما في النقطة (3) وتمثل (10%) من النماذج .
  - 3- ظهور الكسر على بعد (9mm) من المركز كما في النقاط (4-5-6-7-10) وهو نصف قطر الكسر للقطعة السليمة ، أي ان الكسر لم يتأثر موقعه وهو التأثير السادس لهذا التوزيع وتمثل (50%) من النماذج .
- يمكن الإشارة إلى أن النقاط (2-3) كان لها نفس التأثير في التوزيعين (سبب زحف للكسر بإتجاه المركز) ولكنها كانت ذو تأثير أكبر في التوزيع الأول حيث تمثل هذه النقطة (40%) في التوزيع الأول أما في التوزيع الثاني فتمثل (30%) من النماذج. كما أن النقطة رقم (3) في التوزيعين أعطت نفس التأثير ونفس الشيء ينطبق على رقم (9-10). ومما ذكر آنفا نستطيع أن نستنتج أن التوزيع الأول كان ذو تأثير أكبر على موقع الكسر قياسا بالتوزيع الثاني الذي كان تأثيره قليل جدا ، حيث لاحظنا (50%) من مناطق التوزيع لهذا النوع لم تؤثر على موقع الكسر وكان تأثير المتبقي منها قليلا حيث أعطت فيأغلب الأحيان (40%) منها زحفا بمقدار (1mm) فقط ، أما بالنسبة للتوزيع الأول فإن جميع النماذج قد أثرت على موقع الكسر حيث لم نحصل على أية قطعة من التوزيع نوع (O) وحصل فيها كسر على بعد (9mm) وهو بعد الكسر عن المركز في القطعة السليمة . وهذه النسب المئوية موضحة في المدرج التكراري شكل رقم (15) .

ويمكن تقسيم ذلك بأنه في حالة التوزيع الثاني ولجميع الأقطار كانت هناك مجموعة من العيوب تقع على بعد (9mm) من المركز (وهو نصف قطر الكسر للنموذج السليم) أي أن جميع القطع في هذا النوع من التوزيع كانت تحتوي قبل البدء بعملية التشكيل على عيوب في المنطقة المتوقع حصول الكسر فيها وبالتالي حدث الكسر في تلك المنطقة. أما التقسيم لظهور الكسر في مناطق بعيدة عن العيوب فيرجع إلى اختلاف توزيع الاجهادات على سطح القطع المشكلة . كما اشار الباحثان Erik Schedin & Arne Melander حيث ادى وجود العيوب في بعض المناطق إلى تغيير توزيع

الاجهادات وتركيزها في تلك المنطقة بدلًا عن المنطقة المتوقع حصول الكسر [8]. كما يمكن تفسيره من ناحية أخرى وهي أنه عندما كان توزيع العيوب بشكل متعدد (X) كان عدد العيوب أقل في كل قطعة وكانت متوزعة على قطرى دوائر مختلفة الأقطار في القطعة الواحدة وهذا سبب تشتت تأثير هذا النوع من العيوب على موقع الكسر نسبة إلى موقعه الأصلي للقطعة السليمة (9mm).

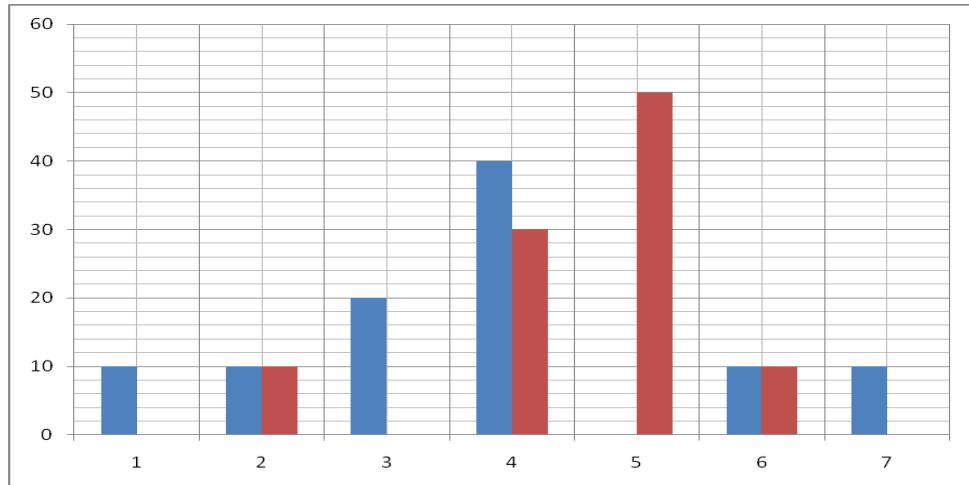

شكل (14) مدرج تكراري يبين النسبة المئوية لزحف الكسر عن مركز القطعة

#### الاستنتاجات

- 1- كلما كان العيب ذو حجم أكبر كلما كان تأثيره على التشكيل أكبر .
- 2- تكون عملية الكسر في حالة توزيع العيوب من نوع (O) غير منتظمة أي إما تكون بعيدة أو قريبة من منطقة مركز الكسر (9mm) .
- 3- لوحظ من خلال الفحوصات عندما يكون توزيع العيوب من نوع (X) أن أغلب مناطق الكسر تساوي (9mm) وهو كما موجود في القطعة السليمة .

#### المصادر

- 1- مجلة عالم النزرة (مجلة هيئة الطاقة الذرية السورية) العدد 112 (تشرين الثاني\كانون الأول) لسنة 2007
- 2- مبادئ هندسة المعادن والمواد د. حسين باقر رحمة الله مطبعة جامعة الموصل 1985
- 3- Formability Characteristics of Aluminum Sheet . K. Sieger and S. Wanger Stuttgart University.1994
- 4- Amp Journal Technology Vol.5 \ june 1996
- 5- The Science and Engineering of Materials .Donald R Askeland 2004
- 6- Metal forming, fundamental and applications American society for metals 1985 Forming and Forging Vol. 14 1993
- 7- Deformable Bodies and their Material Behavior . Henry W. Has Lach, JR.2004
- 8- On the Strain Distribution During the Stretch Forming of Low and High Strength Sheet Steel. Erik Schedin and Arne Melander ,Journal of Mechanical working Technology vol.15 1087

تم اجراء البحث في كلية الهندسة = جامعة الموصل